

SHERWIN-WILLIAMS. Automotive Finishes

Las mejores
Prácticas
BDP's
ASK



Proceso
de Esfumado

FLEXBase

Proceso de Esfumado

Área de Preparación

PASO 1:

Una vez reparada el área a esfumar, limpie minuciosamente con solvente limpiador 7490.

PASO 2:

Lije las áreas a esfumar con lija grado P800 o equivalente. El resto del área sólo matice con fibra abrasiva de nylon gris.

PASO 3:

Limpie de nuevo el área con solvente limpiador 7490.



Área de Aplicación

PASO 4:

Antes de comenzar a aplicar la base color asegúrese de que el color a esfumar tenga un tono de lado muy cercano al original.

PASO 5:

Aplice Flexbase hasta cubriente total sólo en el área reparada, respetando tiempos de oreo entre manos. Revisar hoja de datos técnicos.

PASO 6:

Adicione 10% de solvente a la base color e inicie el proceso de esfumado.

PASO 7:

Permita un oreo de la base color Flexbase de 15 a 20 minutos antes de aplicar transparente.

PASO 8:

Recubra la base color Flexbase con los transparentes LPA-601, LPA-602 según sus necesidades.



Las Mejores
Prácticas