

SHERWIN-WILLIAMS. Automotive Finishes

Las mejores
Prácticas
BDP's
ASK



Proceso
de Esfumado





by Sherwin Williams

Proceso de Esfumado

Área de Preparación

PASO 1:

Una vez reparada el área a esfumar, limpie minuciosamente con solvente limpiador 332300.

PASO 2:

Lije las áreas a esfumar con lija grado P800 o equivalente. El resto del área sólo mate con fibra abrasiva de nylon gris.

PASO 3:

Limpie de nuevo el área con solvente limpiador 332300.



Área de Aplicación

PASO 4:

Antes de comenzar a aplicar la base color asegúrese de que el color a esfumar tenga un tono de lado muy cercano al original.

PASO 5:

Aplique Sherbase hasta cubriente total sólo en el área reparada, respetando tiempos de oreo entre manos. Revisar hoja de datos técnicos.

PASO 6:

Adicione 10% de solvente a la base color e inicie el proceso de esfumado.

PASO 7:

Permita un oreo de la base color Shebase de 15 a 20 minutos antes de aplicar transparente.

PASO 8:

Recubra la base color Sherbase con los transparentes RTS-6010, RTS-6020, RTS-645 según sus necesidades.



Las Mejores
Prácticas



SHERWIN-WILLIAMS
Automotive Finishes

SHERWIN WILLIAMS AUTOMOTIVE MEXICO, S. de RL. de C.V.
Calz. Gral. Ignacio Zaragoza #829, Col. Agrícola Oriental,
México, D.F. C.P. 08500

www.sherwinautomotive.com.mx

En México D.F.: 4160-8800

Conmutador: 01-800-0227926

Atención a clientes: 01-800-2023423